



Service Bulletin

Date: December 4, 2000

Bulletin No: 2001-1-10

Product Line: Snowmobile

Affected Model(s): 2001 Mountain Cat 800

VIN: Not Applicable

Subject: Low Altitude Kit (p/n 2639-056)/
Jet Needle E-Clip Position

Condition: It has come to our attention that Low Altitude Kit (p/n 2639-056) is being installed on the affected model without making the proper position change in the jet needle E-clip. This is due to incorrect information listed in the 2001 Snowmobile Service Manual Volume I and the 2001 Snowmobile Performance Manual. The production jet needle E-clip position is listed as being in the 4th position. This is incorrect. **The correct position, which is calibrated for operating at 5000-9000 feet, should have been listed as being in the 2nd position.**

Solution: If Low Altitude Kit (p/n 2639-056) has been installed on an affected model, contact the owner and make arrangements to have the necessary service work completed. **Advise the owner to not operate the affected snowmobile at low altitudes until the necessary service work has been completed.**

If Low Altitude Kit (p/n 2639-056) is to be installed on an affected model in the future, make sure to change the jet needle E-clip position to the 4th position.

Parts: None

Warranty: A labor allowance of 0.6 hr will be paid per affected snowmobile.

■ **NOTE: This labor allowance is only for the affected snowmobiles that are currently equipped with the low altitude kit.**

A Warranty Claim Form of up to 10 vehicle identification numbers (VIN) will be accepted.

Enter 2001-1-10 in the Failure Code section of the Warranty Claim Form.

Enter 0 in the Parts section of the Warranty Claim Form.

■ **NOTE: This bulletin expires December 4, 2002.**



Printed in the U.S.A.



®™ Trademarks of Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701



1200



Bulletin de service

Date: le 4 decembre 2000

Modèle(s)

Affecté(s): Mountain Cat 800 2001

Numéro de bulletin: 2001-1-10

Ligne de production: Motoneige

NIV: Ne s'applique pas

Sujet: Trousse de basse altitude (n/p 2639-056)/Position de la clip en E de l'aiguille de gicleur

Condition: Il est venu à notre attention que la trousse de basse altitude (n/p 2639-056) a été installée sur le modèle affecté sans avoir changé la position correcte de la clip en E de l'aiguille de gicleur. Ceci, en raison de l'information incorrecte inscrite dans le volume I du manuel de service motoneige 2001 et le manuel de performance motoneige 2001. Au moment de la production, la clip en E de l'aiguille de gicleur est inscrite en 4e position. Ceci est incorrect. **La position correcte, laquelle est calibrée pour l'utilisation de 5000 à 9000 pi, devrait avoir été inscrite en 2e position.**

Solution: Si la trousse de basse altitude (n/p 2639-056) a été installée sur une motoneige en question, communiquez avec le propriétaire de la motoneige et prenez des arrangements pour que le travail de service nécessaire soit complété. **Avisez le propriétaire de ne pas utiliser la motoneige concernée en basses altitudes jusqu'à ce que le travail de service ait été complété.**

Si la trousse de basse altitude (n/p 2639-056) doit être installée éventuellement sur le modèle concerné, veuillez vous assurer de changer la clip en E de l'aiguille de gicleur à la 4e position.

Pièces: Aucune

Garantie: Une allocation de main-d'oeuvre de 0,6h sera payée par motoneige concernée.

■ **REMARQUE:** Cette allocation de main-d'oeuvre est uniquement pour les motoneiges concernées qui sont présentement munies de la trousse de basse altitude.

Un formulaire de réclamation de garantie ayant jusqu'à 10 numéros d'identification de véhicule (NIV) sera accepté.

Inscrivez 2001-1-10 à la section Code de panne sur le formulaire de réclamation de garantie.

Inscrivez 0 à la section Pièces sur le formulaire de réclamation de garantie.

■ **REMARQUE:** Ce bulletin prendra fin le 4 decembre 2002.



Imprimé aux États-Unis



® TM Marques déposées d'Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701



1200