

# Service Bulletin

Date: March 21, 2002 Product Line: Snowmobile

Bulletin No: 2002-1-14 Subject: Chain-Case Plug

Affected Models / VIN:

2003 Mountain Cat 900 (EB) Model No. S2003MCJSEUSB VIN Range: Not Applicable ■ NOTE: Arctic Cat Inc. expects its dealers to comply with Service Bulletins in an expedient manner.

**Condition:** 

It has been determined that the existing plastic chain-case plug on the affected model may break off if it comes into contact with snow or ice being dislodged by the track.

# **A CAUTION**

Loss of transmission lubricant will severly damage the chain-case assembly.

**Solution:** 

Remove existing Chain-Case Plug (p/n 0123-333) and existing O-Ring (p/n 1602-213) and replace with new Chain-Case Plug (p/n 0623-293) and new Washer (p/n 0123-641). Make sure to add an appropriate amount of Arctic Cat transmission lubricant to the chain case.

■ NOTE: Complete the necessary service work on affected snowmobiles at your dealership. All registered owners of an affected snowmobile will be sent a letter concerning this issue. They have been instructed to contact an authorized Arctic Cat snowmobile dealer to have the necessary service work completed.

**Parts:** 

An appropriate quantity of Chain-Case Plug Update Kit (p/n 0637-224) will be mailed to your dealership. If you need additional kits, please order through normal parts-ordering channels. Your dealership Parts Account will be charged and then credited upon receipt of a Warranty Claim Request form.

**Warranty:** 

A labor allowance of 0.2 hr will be paid per affected snowmobile.

Only one vehicle identification number (VIN) can be entered per claim. Do not submit a group claim.

Enter 0214 in the Complaint section of the Warranty Claim Request form.











Date: Le 21 mars 2002 Ligne de production: Motoneige

Numéro de bulletin: 2002-1-14 Modèles concernés / NIV:

Modèles concernés / NIV:

Mountain Cat 900 (EB) 2003 Numéro de modèle: S2003MCJSEUSB Gamme de NIV: Ne s'applique pas **Objet:** Bouchon du carter de chaîne

■ REMARQUE: Arctic Cat Inc. s'attend à ce que ses détaillants suivent ces Bulletins de Service de manière efficace et rapide.

### **Condition:**

Il a été déterminé que le bouchon du carter de chaîne en plastique actuel des modèles concernés peut briser s'il vient en contact avec de la neige ou de la glace délogée de la chenille.

#### **ATTENTION**

Une perte de lubrifiant de transmission peut endommager sérieusement le montage du carter de chaîne.

## **Solution:**

Retirez le bouchon du carter de chaîne actuel (n/p 0123-333) et le joint torique actuel (n/p 1602-213) et remplacez par le nouveau bouchon du carter de chaîne (n/p 0623-293) et la nouvelle rondelle (n/p 0123-641). Assurez-vous d'ajouter une quantité suffisante de lubrifiant de transmission au carter de chaîne.

■ REMARQUE: Complétez le travail de révision nécessaire sur les motoneiges concernées à votre concession. Tous les propriétaires enregistrés d'une motoneige en question seront informés par lettre à cet effet. Ils seront avisés de communiquer avec un concessionnaire de motoneige Arctic Cat autorisé pour compléter le travail de révision nécessaire.

#### Pièces:

Un quanité appropriée de trousse d'actualisation de bouchon du carter de chaîne (n/p 0637-224) sera envoyée à la concession. Si vous avez besoin de trousses additionnelles, veuillez les commander en passant par les voies de commande normales. Votre compte de pièces de concession sera facturé et ensuite crédité lors de la réception du formulaire de demande de réclamation de garantie.

#### **Garantie:**

Une allocation de main-d'oeuvre de 0,2 h sera payée par motoneige concernée.

Un seul numéro d'identification de véhicule (NIV) peut être inscrit par réclamation. Ne soumettez pas de réclamation en groupe.

Inscrivez 0214 à la section «Plainte» du formulaire de demande de réclamation de garantie.







